

Úsekový protokol

Úsek **Š7_Š6**

Horní šachta Š7

Dolní šachta Š6

Všeobecná kmenová data**Délka úseku** 20.80 m**Druh kanalizace** systém smíšené vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu**Rok výroby****Materiál** Beton**Výstelka****Stav** K dispozici (v provozu)**Komentář****Poloha****Místní část** Areál Mendlovy univerzity**Ulice** Zemědělská 1665/1**Větev****Záplavová oblast** Ne**Poloha vrchní** Chodník/cyklostezka/cesta zpevněné**vrstvy****Komentář****Geometrie****Druh profilu** Kruhový profil**Šířka** 300 mm**Výška** 300 mm**Délka potrubí****Výška dna nahoře****Výška dna dole****Parametr životního prostředí****Druh odpadní vody /**
média**Druh odpadní vody****WGS****Vzdálenost podz.**
vody**Ochrana vody****Druh půdy****Ostatní****Staré označení**
objektu**DMP-délka****Funkce****Průběh tisku****Jmenovitý tlak****Inspekce 20.08.2019****Insp. směr** Proti směru proudění**Délka inspekce** 20.80 m**Vzdál. referenčního** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu
bodů (šachta, stavební dílo, inspekční otvor,
výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** M. Holba, M. Charvát**Počasí** Bez srážek**Teplota** 22 °C**Čištění** Ne**Vodoprávní správa** Nebyla učiněna žádná opatření**Nosič dat**

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:13	0.00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, Š6
	00:01:15	0.50	BAF.A.Z		Začátek (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
	00:02:37	7.60	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Přesazený spoj, Radiální, Vzdušnost = 20mm, Na spojení, přesazené spojení
	00:03:21	10.30	BCA.E.A		Poz: 11; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Úsekový protokol

Úsek **Š7_Š6**
Horní šachta Š7
Dolní šachta Š6

Inspekce 20.08.2019

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	M. Holba, M. Charvát
Délka inspekce	20.80 m	Počasí	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)	Teplota	22 °C
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:03:51	11.40	BCA.E.A		Poz: 1; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	00:05:07	18.40	BCA.E.A		Poz: 1; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	00:05:37	18.90	BCA.E.A		Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	00:05:57	18.90	BAH.B		Poz: 12; Poškozená přípojka, Mezera mezi koncem přípojky a potrubím
	00:07:09	20.80	BAF.A.Z		Konec (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
	00:07:18	20.80	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, Š7

Grafika úseku

Úsek	Š7_Š6	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š7	Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	Š6		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	20.80 m	Insp. délka	20.80 m
Místní část	Areál Mendlovy univerzity	Insp. směr	Proti směru proudění
Ulice	Zemědělská 1665/1	Firma / Operátor	M. Holba, M. Charvát
Materiál	Beton	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	300 / 300		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky


	Vzdál.	Kód	Foto	Video	Popis
	0.00	BCD.A		00:00:13	Počáteční uzel, Šachta, Š6
	0.50	BAF.AZ		00:01:15	Začátek (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
	7.60	BAJ.B		00:02:37	Poz: 12 - 12; Přesazený spoj, Radiální, Vzdálenost = 20mm, Na spojení, přesazené spojení
	10.30	BCA.E.A		00:03:21	Poz: 11; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	11.40	BCA.E.A		00:03:51	Poz: 1; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	18.40	BCA.E.A		00:05:07	Poz: 1; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	18.90	BCA.E.A		00:05:37	Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
		BAH.B		00:05:57	Poz: 12; Poškozená přípojka, Mezera mezi koncem přípojky a potrubím
	20.80	BAF.AZ		00:07:09	Konec (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
		BCE.A		00:07:18	Koncový uzel, Šachta, Š7

Měření sklonu a teploty

Úsek	Š7_Š6	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š7	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	Š6	Výška dna dole	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M. Holba, M. Charvát
Materiál	Beton	Délka úseku	20.80 m

Data sklonu

Průměrný sklon přípojky = 4.02%

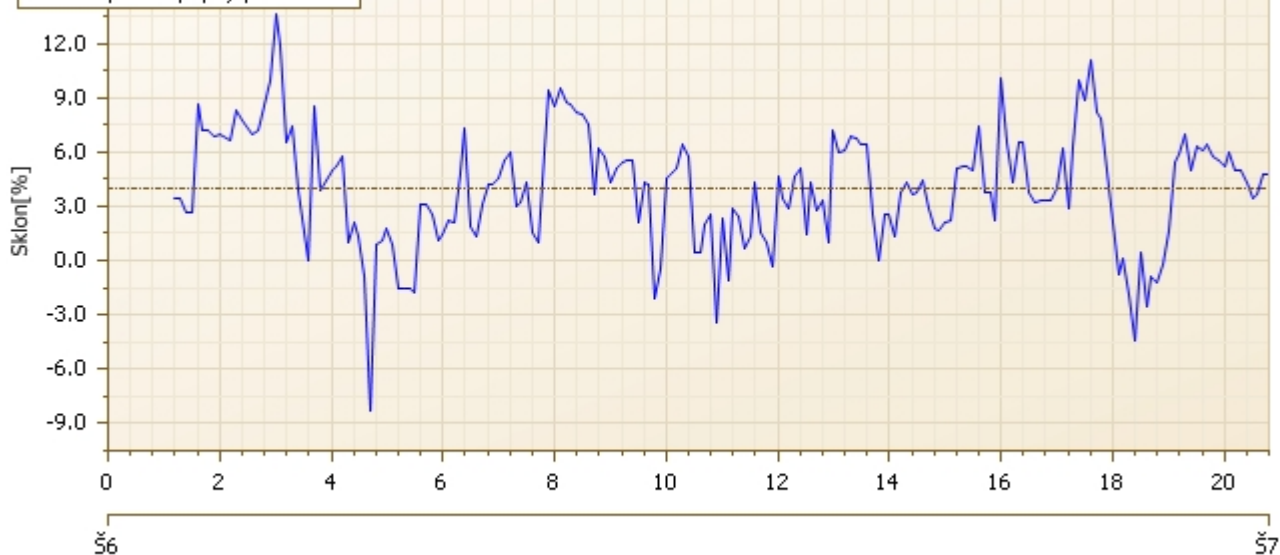

Výškový profil

