

Úsekový protokol

Úsek Š8_Š7

Horní šachta Š8

Dolní šachta Š7

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 7.00 m
Druh kanalizace systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Beton
Výstelka
Stav K dispozici (v provozu)
Komentář v záznamu chybně uvedeno proti toku místo Š8

Poloha

Místní část Areál Mendlovy univerzity
Ulice Zemědělská 1665/1
Větev
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy Chodník/cyklostezka/cesta zpevněné
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 20.08.2019

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 7.00 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M. Holba, M. Charvát
Počasí Bez srážek
Teplota 22 °C
Čištění Ne
Vodoprávní správa Nebyla učiněna žádná opatření
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:06	0.00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, Š7
	00:00:42	0.30	BCA.E.A		Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	00:01:15	0.50	BAF.A.Z		Začátek (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
	00:02:09	2.20	BCA.E.A		Poz: 1; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Úsekový protokol

Úsek **Š8_Š7**
Horní šachta Š8
Dolní šachta Š7

Inspekce 20.08.2019

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	M. Holba, M. Charvát
Délka inspekce	7.00 m	Počasí	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)	Teplota	22 °C
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:03:30	5.70	BAC.B		Poz: 12 - 2; Prasklina v potrubí/zřícení, Chybějící části, Délka = 145mm
	00:04:32	7.00	BCA.E.A		Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 100mm, Šířka = 100mm
	00:04:50	7.00	BAF.A.Z		Konec (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
	00:05:16	7.00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, Š8

Grafika úseku

Úsek	Š8_Š7	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š8	Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	Š7		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	7.00 m	Insp. délka	7.00 m
Místní část	Areál Mendlovy univerzity	Insp. směr	Proti směru proudění
Ulice	Zemědělská 1665/1	Firma / Operátor	M. Holba, M. Charvát
Materiál	Beton	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	300 / 300		


Směr znázornění: Ve směru prohlídky

	Vzdál.	Kód	Foto	Video	Popis
	0.00	BCD.A		00:00:06	Počáteční uzel, Šachta, Š7
	0.30	BCA.E.A		00:00:42	Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	0.50	BAF.A.Z		00:01:15	Začátek (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
	2.20	BCA.E.A		00:02:09	Poz: 1; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	5.70	BAC.B		00:03:30	Poz: 12 - 2; Prasklina v potrubí/zřícení, Chybějící část, Délka = 145mm
	7.00	BCA.E.A		00:04:32	Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 100mm, Šířka = 100mm
		BAF.A.Z		00:04:50	Konec (1): Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Zvýšená drsnost, Jiné příčiny, koroze potrubí
		BCE.A		00:05:16	Koncový uzel, Šachta, Š8

Měření sklonu a teploty

Úsek	Š8_Š7	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š8	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	Š7	Výška dna dole	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M. Holba, M. Charvát
Materiál	Beton	Délka úseku	7.00 m

Data sklonu

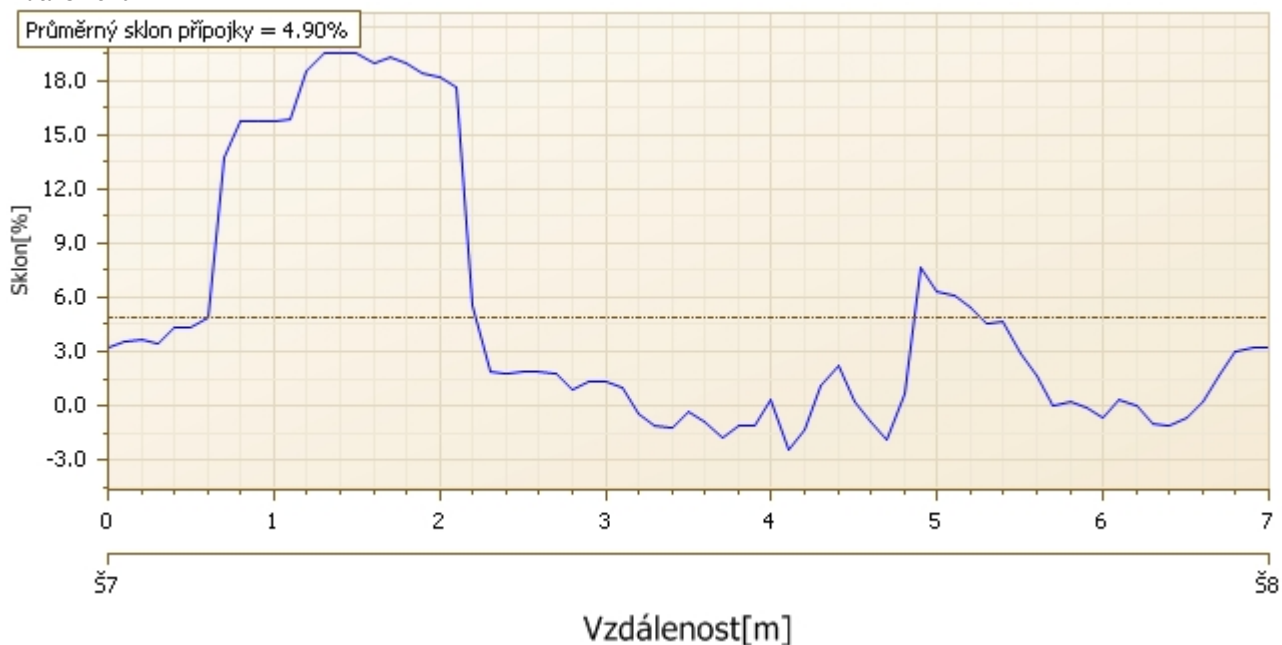

Výškový profil

