

Úsekový protokol

Úsek Š3a_Š3

Horní šachta Š3a

Dolní šachta Š3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 13.70 m
Druh kanalizace systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Beton
Výstelka Výstelka na místě
Stav K dispozici (v provozu)
Komentář

Poloha

Místní část Areál Mendlovy univerzity
Ulice Zemědělská 1665/1
Větev
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy Chodník/cyklostezka/cesta zpevněné
Komentář

Geometrie

Druh profilu Vejčitý profil (výška/šířka=3/2)
Šířka 500 mm
Výška 750 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh výstelky Výstelka na místě
Materiál výstelky Polyesterová pryskyřice

Inspekce 20.08.2019

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 13.70 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M. Holba, M. Charvát
Počasí Bez srážek
Teplota 25 °C
Čištění Ne
Vodoprávní správa Nebyla učiněna žádná opatření
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:04	0.00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, Š3
003	00:01:49	7.00	BAF.B.E		Poz: 12 - 3; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
	00:04:13	9.30	BAL.F.-		Vadná oprava, Díra v opravném materiálu, Nevhodný, Šířka = 5mm
	00:03:19	9.30	BBF.A		Poz: 8 - 9; Infiltrace, Potíci se
	00:05:04	9.80	BCA.D.A		Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - vrtaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:05:31	10.00	BCA.D.A		Poz: 2; Přípojka, Jednoduchá přípojka - vrtaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

Úsek **Š3a_Š3**
Horní šachta Š3a
Dolní šachta Š3

Inspekce 20.08.2019

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	M. Holba, M. Charvát
Délka inspekce	13.70 m	Počasí	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	25 °C
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:06:00	10.20	BCA.D.A		Poz: 10; Přípojka, Jednoduchá přípojka - vrtaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:48	13.70	BCA.E.A		Poz: 9 - 10; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:07:03	13.70	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, Š3a

Grafika úseku

Úsek	Š3a_Š3	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š3a	Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	Š3		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	13.70 m	Insp. délka	13.70 m
Místní část	Areál Mendlovy univerzity	Insp. směr	Proti směru proudění
Ulice	Zemědělská 1665/1	Firma / Operátor	M. Holba, M. Charvát
Materiál	Beton	Nosič dat	
Druh profilu	Vejčitý profil (výška/šířka=3/2)	Komentář	
Rozměr [mm]	500 / 750		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

	Vzdál.	Kód	Foto	Video	Popis
	0.00	BCD.A		00:00:04	Počáteční uzel, Šachta, Š3
	7.00	BAF.B.E	003	00:01:49	Poz: 12 - 3; Poškozený povrch, Odlučování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
	9.30	BAL.F.-		00:04:13	Vadná oprava, Díra v opravném materiálu, Nevhodný, Šířka = 5mm
	9.80	BBF.A		00:03:19	Poz: 8 - 9; Infiltrace, Potící se
	10.00	BCA.D.A		00:05:04	Poz: 12; Přípojka, Jednoduchá přípojka - vrtaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	10.20	BCA.D.A		00:05:31	Poz: 2; Přípojka, Jednoduchá přípojka - vrtaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
		BCA.D.A		00:06:00	Poz: 10; Přípojka, Jednoduchá přípojka - vrtaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	13.70	BCA.E.A		00:06:48	Poz: 9 - 10; Přípojka, Jednoduchá přípojka - tesaná, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
Š3a		BCE.A		00:07:03	Koncový uzel, Šachta, Š3a


Obrazová zpráva úseku

Úsek	Š3a_Š3	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š3a	Rozměr	500 / 750
Dolní šachta	Š3	Druh kanaliz	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Areál Mendlovy univerzity / Zemědělská 1665/1		

Poz: 12 - 3; Poškozený povrch,
Odlupování (olupování malých částí
z povrchové struktury), Příčinu nelze
jasně stanovit

Foto	003
-------------	------------

Video	00:01:49
Vzdál. proti směru t	7.00 m
Stav	BAF.B.E
Pozice	12 - 3
Datový nosič	

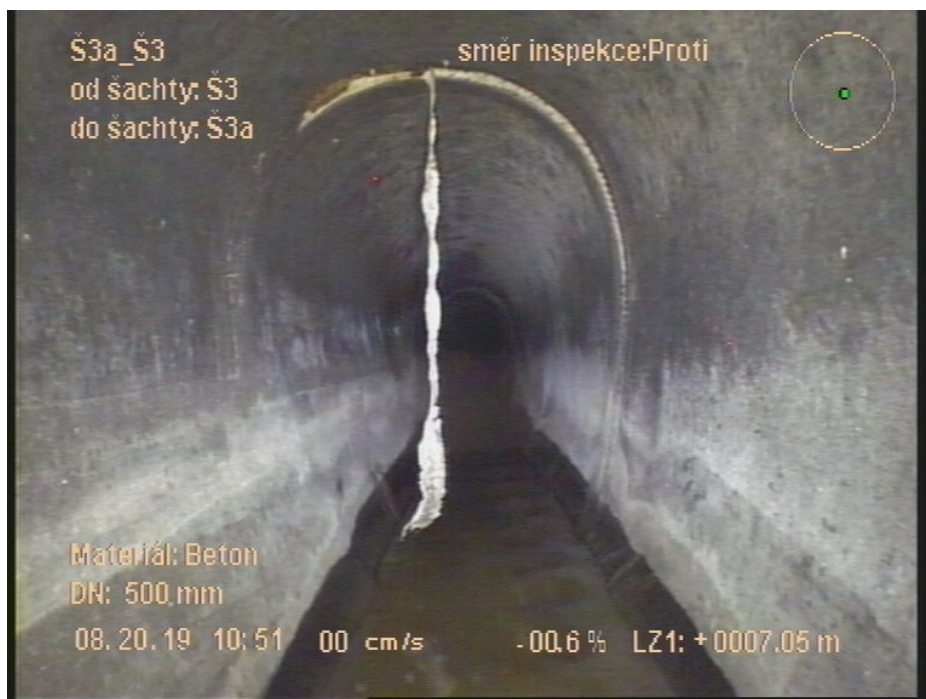


Měření sklonu a teploty

Úsek	Š3a_Š3	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š3a	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	Š3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M. Holba, M. Charvát
Materiál	Beton	Délka úseku	13.70 m

Data sklonu

Průměrný sklon přípojky = 1.90%

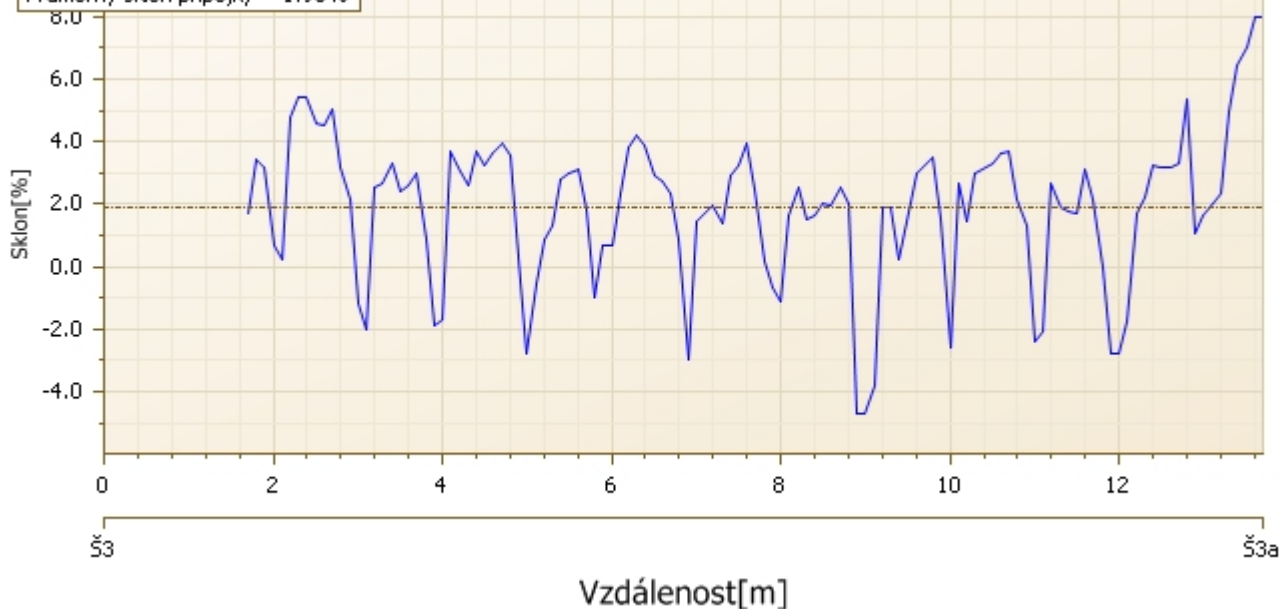

Výškový profil

